

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: لرزش غیر طبیعی همراه با سر و صدای زیاد که قسمت لرزش گیر و متعادل کننده دستگاه جلوگیری از این لرزش را ندارد.	مدل: NA-F80A1,F80X1 ,F85A1 ,F85G1 ,F90A1 ,F90X1 ,F100A1 ,F100X1 ,F80VS8 ,F80VG8 ,F80VS9 ,F80VG9 ,F90VS9

شرح ایراد ظاهری: لرزش غیر طبیعی همراه با سر و صدای زیاد که قسمت لرزش گیر و متعادل کننده دستگاه قابلیت جلوگیری از این لرزش را ندارد.

علت وقوع ایراد: سیستم دمپر(خفه کن) زمانی که رطوبت یا حرارت بالاست عملکرد صحیح ندارد.

راه حل و نحوه تعمیر: تعویض میله های تعادل با پارت جدید

مشخصات پارت جدید:

	Old Part Number	New Part Number
Suspension assembly	AXW3441-9EW00	AXW3441-9EF00
Suspension assembly A	AXW3441-9EV00	AXW3441-9EG00
Suspension assembly B	AXW3441-9EY00	AXW3441-9ET00

مراحل تعویض :

گام اول: چهار عدد پیچ متصل به بدنه B را باز کنید.

گام دوم: بدنه B را بر خلاف دیواره اصلی بردارید (مراقب شکستگی سوئیچ باشید).

گام سوم: گریس را آماده کنید.

گام چهارم: یکی یکی متعلقات قبلی را جدا کنید و قطعات جدید را جایگزاری نمایید.

گام پنجم: دوباره بدنه B را مونتاژ نمایید و ماشین لباسشویی را بدرستی نصب نمایید.

