
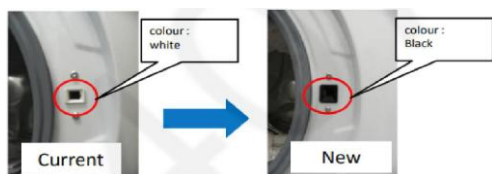


خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: پیغام خطای E01 نشان داده می شود.	مدل: NA-107VC4,NA-127VB3,NA-127VB4,NA-128VB3,NA-128VB4,NA-147VB3,NA-148VB3,NA-148VB4

شرح ایراد ظاهری: پیغام خطای E01 نمایش داده می شود.(قلاب درب با سوراخ سوئیچ درب سازگار نیست.شکل یک)

عنوان: قسمت جلویی پنل و سوئیچ قفل کننده درب

راه حل: قسمت پنل جلویی و سوئیچ قفل کننده درب را تعویض کنید.

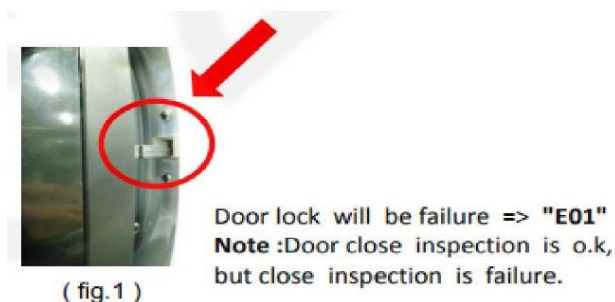


نقاط اصلاح:

سوئیچ قفل کننده درب (۱) رنگ سوئیچ قفل کننده درب از رنگ سفید به رنگ مشکی تغییر می یابد.

(۲) سوراخ سوئیچ قفل کننده درب بزرگتر از حالت الان می شود پنل جلویی

(۳) اندازه سوراخ برای Door Lock SW برای مطابقت با SW جدید گسترده شده است.

Part Number				
Model No.	Ref. No.	Original Part No.	New Part No.	Part Name & Descriptions
NA-107VC4 NA-127VB3, NA-127VB4 NA-128VB3, NA-128VB4 NA-147VB3, NA-147VB4 NA-148VB3, NA-148VB4	3	AXW1BB-42790	AXW1BB-27922	FRONT PANEL GROUP
	10	AXW1619-3597 AXW1619-8336	AXW1619-4463	DOOR LOCK

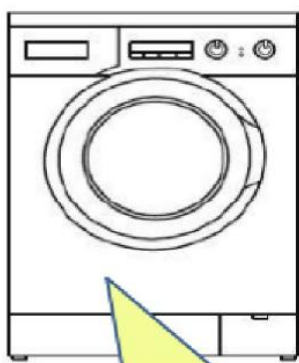

FRONT PANEL GROUP : AXW1BB-27922