


خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: دستگاه در حین عملیات شست و شو صدای غیر طبیعی می دهد.	مدل: NA-F80A1, F80X1, F85A1, F85G1, F90A1, F90X1, F100A1, F100X1, F80VS8, F80VG8, F80VS9, F80VG9, F90VS9

مسئله : صدای غیر طبیعی در حین شست و شو، سر و صدای غیر طبیعی برخورد پولی موتور به کف دستگاه در حین عملیات شست و شو


شرح ایراد ظاهری: دستگاه در حین عملیات شست و شو سر و صدای غیر طبیعی می دهد.

علت: پولی موتور در حین عملیات شست و شو به کف دستگاه برخورد می کند. و کف دستگاه خراش بر می دارد.

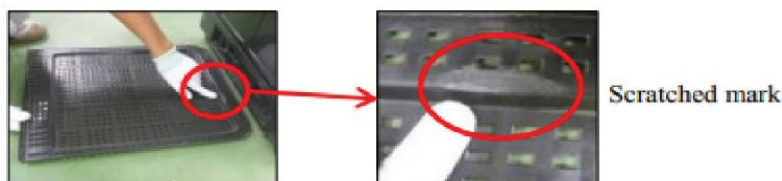

راه حل: پوشش کف دستگاه را را به نوع بهینه تغییر دهید.

مشخصات قطعه:

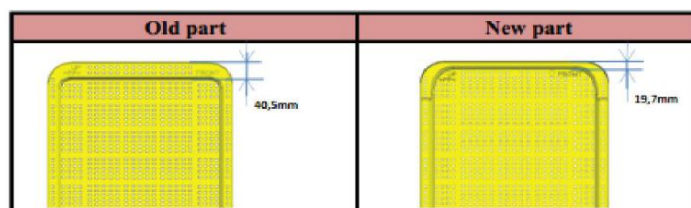

اقداماتی که باید انجام داد: لطفاً اگر این ایراد را مشاهده نمودید، مراحل زیر را انجام دهید.

گام اول: پیچ کف را باز کنید و سینی محافظ را بیرون بکشید.


گام دوم: وضعیت سینی محافظ را چک کنید.

اگر خط و خش دارد مانند نمونه 1 (ایراد اظهار شده) لطفاً گام بعدی را انجام بدهید.

اگر روی سینی خط و خش ندارد، لطفاً پایه A را چک کنید.

گام سوم: سینی محافظ جدید را نصب کنید و آن را با استفاده از پیچ محکم کنید.

گام چهارم: دوباره به طرز صحیح ماشین لباسشویی را نصب کنید و با وضعیت پر از لباس و در حالتی که سطح آب به بالاترین مقدار است امتحان کنید و مطمئن باشید که این مشکل دوباره اتفاق نمیفتد.

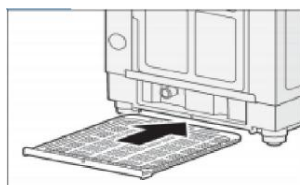

Pic. 1



Pic. 2